



Fylkesmannen i Buskerud

FRANZEFOSS PUKK AS AVD LIERSKOGEN
Postboks 53 (JE)
1309 Rud

Drammen, 17. august 2018

Deres ref.:
anleggssjef Trond Espen Berg Givær

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3748
Saksbehandler:
Jasmina Hercegovic

Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk AS Kontrollnummer: 2018.013.I.FMBU

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
anleggssjef Trond Espen Berg Givær

Fra Fylkesmannen i Buskerud:
Jasmina Hercegovic

Andre deltagere fra virksomheten:
Kristin Aamodt Kveim (HMSK-leder)
Bodil Eggen (Fagsjef, Ytre Miljø)
Helge Nilsen (Formann)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Buskerud:*
Karoline Sivertsen, Fylkesmannen i
Østfold

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk AS (Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk AS) den 20.06.2018. Rapporten er å anse som endelig.¹

Fylkesmannen i Buskerud avdekket 7 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfull håndtering og levering av farlig avfall
- Virksomheten har ikke tillatelse til å slippe ut oljeholdig vann fra anlegget
- Virksomhetens måleprogram er ikke tilfredsstillende
- Virksomheten har ikke fulgt opp tidsfristene i tiltaksplanen for overvåking av vann
- Resultater fra støymålinger viste overskridelser av grenseverdiene for støy, uten at virksomheten har fulgt opp dette videre

¹ Kommentarer til rapporten er mottatt 3. august 2018, og Fylkesmannen har foretatt korrigeringer i den opprinnelige rapporten.

- Virksomheten mangler skriftlige rutiner for støv- og støyreduserende tiltak
- Virksomheten har mangler i sin skriftlige dokumenterte internkontroll

Anmerkninger:

- Virksomhetens dieseltank (9 m³) kan føre til forurensning

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

17. august 2018	Jasmina Hercegovac	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Buskerud

Kopi av rapporten sendes til:

- Lier kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS PUKK AS AVD LIERSKOGEN	
Organisasjonsnr.: 971728663	Eies av: 982153018
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk AS	Anleggsnr.: 0626.0097.04
Kommune: Lier	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for pukkverk, inkl. returbetong.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Meldeplikt ved oppstart, endring/utvidelse eller nedleggelse
- Virksomhetens etterlevelse av krav fastsatt i forurensingsforskriften kapittel 30
- Mottak og håndtering av returmasser

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk AS innen 30. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Buskerud v/Jasmina Hercegovac.

4. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. 15. juni 2018 varslet Fylkesmannen vedtak om at virksomheten skal betale et gebyr (sats 3) på kr 17 200,- for tilsynet. Grunnet at medgått ressursbruk har vært høyere enn forutsatt da vi varslet tilsynet 15. juni 2018, varsler vi herved at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 800,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vedtaket om endret gebyr fattet 10. august 2018.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 *Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*

Kommentarer:

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Under tilsynet observerte Fylkesmannen at flere avfallsbeholdere inne i miljøkonteineren (konteineren for farlig avfall), ikke var merket, og det lå en del blandet avfall i en beholder. For å unngå sammenblanding med annet avfall må beholderne merkes. I miljøkonteineren var det ca. 3 røde fat som ikke var merket. I verktøyskonteineren avdekket Fylkesmannen videre ca. 7 røde fat/tønner, oppstilt på trepaller, som ikke var merket. Representanter fra virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke var klar over at de røde fatene var plassert i miljøkonteineren og verktøyskonteineren. De opplyste at de ikke hadde kjennskap til opprinnelsen til fatene eller hva fatene inneholdt. De anslo at fatene trolig inneholdt spillolje.

Under tilsynet avdekket Fylkesmannen videre en sort bøtte med ukjent innhold, som lå mellom dieseltanken og verkstedskonteineren, samt flere sorte bøtter med oljerester, brukte absorbenter, mv. i miljøkonteineren. Representanter fra virksomheten kunne ikke redegjøre for hverken innholdet i bøttene eller når de ble plassert der.

De ovennevnte manglene i håndteringen av farlig avfall er også brudd på virksomhetens egne rutiner for håndtering av avfall, jf. «Rutine vedr. lagring av kjemikalier og farlig avfall som ikke står i tankpark», datert 19.6.2018.

Avvik 2

Virksomheten har ikke tillatelse til å slippe ut oljeholdig vann fra anlegget

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 *Forbud mot forurensning*

Kommentarer:

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forskrift, eller tillatt etter vedtak om tillatelse fra forurensningsmyndighetene i medhold av forurensningsloven § 11.

Fylkesmannen avdekket under tilsynet at vann fra virksomhetens oljeutskiller har utløp direkte til nærmeste resipient, Gjellebekken. Virksomheten opplyste under tilsynet at det tas prøver av oljeutskilleren iht. rutinene og måleprogrammet. Virksomhetens rutiner og måleprogrammet angir en grenseverdi på 50 mg/L olje for utløpet av oljeutskilleren, men dette er ikke vurdert ut fra blant annet resipientens miljøtilstand, hvilket og hvor stort utslipp virksomheten har, osv. Virksomhetens rutine, som er utarbeidet sentralt i Franzefoss, henviser til «forurensningsforskriften kap. 15 og/eller tillatelse».

Virksomheten faller ikke inn under virkeområdet for forurensningsforskriftens kap. 15, og grenseverdien 50 mg/L er ikke gjeldende for virksomhetens utslipp av oljeholdig vann. Virksomheten er regulert gjennom forurensningsforskriften kap. 30. Kapittel 30, nærmere bestemt § 30-6, regulerer ikke utslipp av oljeholdig vann fra oljeutskiller, men prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper. Oljeholdig vann er ikke å anse som prosessvann uten miljø- og helseskadelig stoffer. Dette understøttes av at bestemmelsen uttrykkelig nevner kun utslipp av faststoff/suspendert stoff (SS).

Dersom virksomheten skal slippe ut oljeholdig vann direkte til resipient, må det søkes om tillatelse fra forurensningsmyndighetene til dette, jfr. forurensningsloven § 11.

Avvik 3

Virksomhetens måleprogram er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9, bokstav c)
Generelle bestemmelser

Kommentarer:

Virksomhetene skal ha et måleprogram i forhold til de krav som er fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 30. Måleprogrammet skal beskrive og begrunne prøvetakingsfrekvensen, hvordan målinger skal utføres, hvem som utfører målingene, hvem som kvalitetssikrer resultatene, mv.

Under tilsynet avdekket Fylkesmannen at virksomhetens måleprogram ikke er tilfredsstillende. Avviket baserer seg blant annet på følgende observasjoner av måleprogrammet:

- Måleprogrammet er ikke datert, og det er ikke dokumentert når den sist ble revidert.
- Virksomheten opplyste under tilsynet at utløpet fra oljeutskilleren går gjennom rør på anlegget og til nærmeste resipient *Gjellebekken*, mens det i måleprogrammet på både side 1 og 2 er oppgitt at vann via oljeutskilleren går til kommunalt nett.
- Måleprogrammet baserer seg ikke på en grundig kartlegging av alle utslipp og variasjonene i utslippene (eks ved forskjellige driftstilstander, ved unormale driftsbetingelser, når renseanlegget er ute av drift, når produksjonsvolumet endres, mv.)
- Prøvetakingsfrekvensen som sikrer representative prøver er ikke beskrevet og begrunnet for støv- og støymålinger
- Feilaktig grenseverdi for utslipp av oljeholdig vann som går gjennom oljeutskilleren, jfr. avvik 2.
- Måleprogrammet beskriver ikke frekvensen for deltagelse i ringtester og aksjonsgrenser ved avvik fra sanne verdier, og den beskriver heller ikke frekvensen for tredjepartskontroll, og hvem i så fall er tredjeparten, hvilke laboratorier som benyttes, mv.

For nærmere informasjon om utforming av måleprogram henvises det til:

- faktaark: <https://www.fylkesmannen.no/Images/Bilder%20FMNT/Milj%C3%B8%20og%20klima/Forurensning/Faktaark%20M21-2013%20-%20Forventninger%20til%20industriens%20utslippskontroll.pdf>
- veileder: <http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M6/M6.pdf>

Avvik 4

Virksomheten har ikke fulgt opp tidsfristene i tiltaksplanen for overvåking av vann

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 30-6 *Utslipp til vann*

Fylkesmannens vedtak 13. januar 2017 *Vedtak av om pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan for reduksjon av forurensning til vann fra pukkverket på Lierskogen i Lier kommune* (i medhold av forurensningsloven § 7 jfr. § 51) jfr. *Tiltaksplan for utbedring av renseanlegget ved Franzefoss Pukk avd. Lierskogen*, mottatt 15. mai 2018 (vår ref. 2016/4200).

Kommentarer:

Fylkesmannen har i vedtak datert 13. januar 2017 pålagt virksomheten om å utarbeide tiltaksplan for reduksjon av forurensning til vann fra pukkverket på Lierskogen.

Bakgrunnen for pålegget var vannprøver som viser utslipp av høye konsentrasjoner av nitrogen til resipienten Gjellebekken. Virksomheten har, etter å ha fått utsatt frist for utarbeidelsen av tiltaksplanen, sendt inn til Fylkesmannen en tiltaksplan for utbedring av renseanlegget ved pukkverket. I tiltaksplanen opplyser virksomheten at det planlegges forskjellige tiltak og det er angitt forskjellige frister for gjennomføring, alle i løpet av 2017.

Under tilsynet avdekket Fylkesmannen av ett av tiltakene (etableringen av etterpoleringsdammen) i tiltaksplanen ikke er påbegynt eller er i prosess med oppstart da man ventet på byggesaksgodkjenning. Fylkesmannen har ikke fått melding om forsinkelser i arbeidet med gjennomføringen av tiltaksplanen. Forsinkelser i arbeidet med gjennomføring av tiltaksplanen er ikke heller ikke risikovurdert.

Avvik 5

Resultater fra støymålinger viste overskridelser av grenseverdiene for støy, uten at virksomheten har fulgt opp dette videre

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 30-7 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 første ledd punkt 7 *Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen*

Kommentarer:

Alle utslippsmålinger må gjennomgås og kvalitetssikres av virksomheten, også om det er konsulenter som gjennomfører målingene. Dersom resultater viser overskridelser av grenseverdiene, skal virksomheten sette i gang tiltak for å redusere støynivået.

Under tilsynet avdekket Fylkesmannen at virksomheten har gjennomført støymålinger i 2015, som viste at virksomheten hatt overskridelser av grenseverdier for støy som er fastsatt i forurensningsforskriften § 30-7, uten at dette er fulgt opp videre fra virksomheten side. Dette er også i brudd med virksomhetens egne rutiner, jfr. «Måleprogram Franzefoss Pukk avd. Lierskogen» som sier på s. 6 at «avvik og overskridelser av utslippsgrenser skal rapporteres og avviksbehandles i TQM».

Virksomheten opplyste under tilsynet at grunnen til at det ikke var iverksatt noen tiltak er at dette huset som målingene viste overskridelser for, er virksomhetens egen

eiendom, og at de derfor ikke anså tiltak for å være nødvendig. Virksomheten kunne ikke skriftlig dokumentere vurderinger som er blitt gjort.

Avvik 6

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for støv- og støyreducerende tiltak

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 30-4 *Støvdempende tiltak* og § 30-7 *Støyreducerende tiltak* jfr. internkontrollforskriften § 5 første ledd punkt 7 *Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*

Kommentarer:

Virksomheter skal ha rutiner for å forebygge overtredelser av krav som er fastsatt i forurensningsregelverket, herunder ha en skriftlig dokumentert internkontroll som viser vurderinger og tiltak som skal settes i gang for å hindre eller redusere støv- og støyutslipp fra knusing, sikting, transport og lagring. Støy- og støvreduserende tiltak skal gjennomføres, selv om målinger viser at virksomhetens utslipp ligger under grenseverdiene som er fastsatt i kap. 30.

Virksomheten opplyste under tilsynet at virksomheten gjennomfører tiltak for å redusere støv- og støyutslippene sine, men virksomheten kunne ikke under tilsynet vise til skriftlige rutiner for støv- eller støyreducerende tiltak.

Avvik 7

Virksomheten har mangler i sin skriftlige dokumenterte internkontroll

Avvik fra:

Internkontrollforskriften

§ 5 første ledd punkt 7 *Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*

§ 5 første ledd punkt 6 *Risikovurdering til det ytre miljø*

Kommentarer:

Internkontrollen for det ytre miljø skal blant annet sikre og dokumentere at Franzefoss Pukk AS avd. Lierskogen overholder preseptoriske krav i tillatelsen og i forurensningsregelverket som angår deres drift på Lierskogen. Internkontroll defineres som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I dette ligger også en plikt til at internkontrollen vurderes kontinuerlig slik at mangler kan fanges opp. Innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det systematiske arbeidet jf. § 5 annet ledd nr. 8.

Lokalt tilpassede rutiner jfr. krav i § 5, første ledd, punkt 7 jf. første ledd

Under tilsynet viste virksomheten til en rekke rutiner. Disse var imidlertid enten utarbeidet i Franzefoss sentralt eller gjaldt fra andre anlegg i Franzefosskonsernet. Internkontrollen, herunder rutiner og miljørisikovurdering, skal være knyttet til anlegget på Lierskogen, og ikke være generelle rutinebeskrivelser for hele Franzefoss AS / Franzefoss Pukk AS. Eksempelvis kan det vises til «Rutinen for kontroll av interne oljeutskillere» av 11.5.2018, der det henvises til sandfang. Virksomheten opplyste under tilsynet at det ikke er noen sandfang på anlegget.

Krav om lokalt tilpassede rutiner og vurdering av risiko fremgår av § 5 første ledd som sier at internkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Behovet for lokalt tilpassede rutinebeskrivelser gjør seg gjeldende her. Under tilsynet kunne virksomheten for eksempel ikke vise til at de sentralt utarbeidede rutinene følges opp i praksis. Eksempelvis kan det vises til den ovennevnte rutinen, som angir at «oljeutskilleren skal kontrolleres minst en gang per år eller iht. tillatelse/forskrift/krav fra kommune». Representanter fra virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere når oljeutskilleren sist var kontrollert eller tømt. Det er heller ikke registrert noen levering av slam fra oljeutskilleren (olje/vann-separatorer, EAL-kode 130502 / Avfallsstoffnr. 7022) i perioden juli 2012 - juni 2018

Rutiner, jfr. krav i internkontrollforskriften § 5

Fylkesmannen avdekket videre under tilsynet at virksomheten manglet dokumentasjon på følgende skriftlige rutiner eller hadde mangler i disse rutinene:

- vedlikehold og drift av støvfilteret på finknuseren
- i rutinen «Rutine vedr. lagring av kjemikalier og farlig avfall som ikke står i tankpark», av 19.6.2018: henvisning til regelverk knyttet til farlig avfall (avfallsforskriften kapittel 11) mangler. Det er kun henvist til regelverk knyttet til tanklagring.
- rutine for forebyggende vedlikehold av sin oljeutskiller ved vaskeplassen. Virksomheten har manglende forebyggende vedlikehold av sin oljeutskiller. På/ved befaringen på anlegget observerte Fylkesmannen at et rør fra utløpet av oljeutskilleren var ikke på plass, slik at det vannet ikke gikk videre til det planlagte utløpet, men ut på anleggsområdet. Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde rutiner for å kontrollere at oljeutskilleren fungerer som den skal.

Virksomheten opplyste under tilsynet at det foretas prøvetaking av vannet fra oljeutskillerens utløpskum for å dokumentere at virksomhetens utslipp av oljeholdig vann ikke er over grenseverdien. Dersom grenseverdien på 50 mg/L iht. rutinen ikke nås, kontrolleres ikke oppsamlingstanken for utskilt olje. Fylkesmannen avdekket under tilsynet at oppsamlingstanken for utskilt olje var full. Oljelagets tykkelse i utskilleren skal kontrolleres visuelt eller gjennom varslingslingsssystemer. Oljeutskilleren bør tømmes for å hindre redusert rensingseffekt. Det henvises også til avvik 2 - virksomheten mangler tillatelse til utslipp av oljeholdig vann. Virksomheten må ha rutiner for å kunne kontrollere utskillerens funksjon. Kun målinger av utslippet av oljeholdig vann er ikke tilstrekkelig.

Virksomhetens skriftlige rutine «Kontroll av oljeutskillere» angir videre at «oljeutskilleren skal *tømmes ved behov*, men det er ikke angitt en vurdering av hva «ved behov» innebærer; herunder skriftlig vurdering av blant annet hvilke kriterier gjelder for hvor ofte skal oljeutskilleren *kontrolleres, vedlikeholdes, tømmes*.

Risikovurdering av ytre miljø, jfr. krav i § 5, første ledd, punkt 6:

Fylkesmannen avdekket også at virksomhetens risikovurdering følgende mangler;

- Handlingsfrister for tiltak for å redusere risikoen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens dieseltank (9 m³) kan føre til forurensning

Kommentarer:

Virksomhetens dieseltank er plassert utendørs, på tett dekke, med avrenning til en oljeutskiller. Men selve påfyllingen av diesel, der det er størst risiko for avrenning til grunnen og dermed fare for forurensning, skjer ikke på tett dekke. Dette kan føre til forurensning.

Virksomheten opplyste videre under tilsynet at absorbenter for oppsamling ved søl eller lekkasjer befinner seg nede i verkstedbygget, et stykke unna dieseltanken, helt nede ved inngangen til pukkverket. Dette er i brudd med virksomhetens egen rutine «Rutine vedr. lagring av kjemikalier og farlig avfall som ikke står i tankpark», datert 19.6.2018 som sier at «absorbenter for oppsamling ved søl eller lekkasjer og brannslukkingsapparat skal finnes tilgjengelig i nærheten av tanken.»

8. Andre forhold

Under tilsynet tok Fylkesmannen prøver av vannet, med prøvetakingspunkt før og etter sedimentasjonsbassenget og våtfilteret. Prøvene viser at nitrogennivået i utslippet er fortsatt svært høyt.

På Miljødirektoratets hjemmeside (www.miljodirektoratet.no) ligger *faktaark og veiledere* som kan være nyttige for å få et innblikk i hva som forventes av denne type virksomhet.

Eksempler kan være følgende:

- Avfallsdeklarerer.no (M421|2015)
- Gebyr ved kontroll (M-297|2015)
- Håndtering av farlig avfall (M284|2014)
- Drift av oljeutskillere (M-30I2013)

Regelhjelp

Nettsiden www.regelhjelp.no er svært nyttig som veiviser til regelverk for virksomheter. Det anbefales å benytte seg av informasjonen.

Måleprogram

For nærmere informasjon om utforming av måleprogram henvises det til:

- faktaark: <https://www.fylkesmannen.no/Images/Bilder%20FMNT/Milj%C3%B8%20og%20klima/Forurensning/Faktaark%20M21-2013%20-%20Forventninger%20til%20industriens%20utslippskontroll.pdf>
- veileder: <http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M6/M6.pdf>

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- Pålegg om overvåking og virksomhetens tiltaksplan for utbedring av renseanlegget, mottatt 15.5.2017

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no